

- 1** Varmista putken yhteensopivuus liittimen kanssa. Leikkaa putki suorassa kulmassa ja puhdista putken reunat. Varmista että putki on pitänyt muotonsa.
- 2** Aseta mutteri ja puserrushelmi putkeen.
- 3** Työnnä putki liittimen pohjaan asti ja tuo puserrushelmi ja mutteri liittimelle. Kiristä käsin samalla varmistaen, että putki pysyy liittimen pohjassa. Kiristä liitos taulukon mukaisesti sopivia avaimia käyttäen.

<b>PUTKITYYPPI</b>	<b>KIRISTYS = Kierrosten määrä</b>
Puolikova ja kova kupari	1 ¼ kierrosta
Pehmeä kupari	1 kierros
Pex-putket	1 ½ kierrosta

- 4** Kiristuksen jälkeen tarkista liitoksen tiiviys ja tarvittaessa kiristä.

